

Quick Start Guide C1-R20-Fx



Informazioni



Documento:	QSGC1R20Fx_IT01		
Descrizione:	Guida rapida d'installazione del C1-R20-Fx		
Redattore:	Riccardo Furlato		
Approvatore	Gabriele Bazzi		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/C1R20/qsgC1R20fx_it02		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		15/04/2015
02	Nuova impaginazione		14/05/2019

Questa GUIDA RAPIDA fornisce tutte le informazioni necessarie per:

- verificare le caratteristiche del prodotto acquistato
- effettuare correttamente installazione e fissaggio
- verificare il funzionamento di base

Per maggiori informazioni si legga il Manuale di Installazione e Manutenzione reperibile on-line all'indirizzo <http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/C1R20>

Marcatura CE e riferimenti normativi

L'apparecchiatura è stata progettata per l'impiego in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2004/108/CE.

- EN 61000-6-4: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione in ambiente industriale
 - EN55011 Class A: Limiti e metodi di misura
- EN 61000-6-2: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità negli ambienti industriali
 - EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica - Immunità alle scariche elettrostatiche
 - EN 61000-4-3: Immunità ai campi magnetici a radiofrequenza
 - EN 61000-4-4: Transitori veloci
 - EN 61000-4-5: Transitori impulsivi
 - EN 61000-4-6: Disturbi condotti a radiofrequenza
- Il prodotto risulta inoltre conforme alle seguenti normative:
 - EN 60529: Grado di protezione dell'involucro IP20
 - EN 60068-2-1: Test di resistenza al freddo
 - EN 60068-2-2: Test di resistenza al caldo secco
 - EN 60068-2-14: Test di resistenza al cambio di temperatura
 - EN 60068-2-30: Test di resistenza al caldo umido ciclico
 - EN 60068-2-6: Test di resistenza a vibrazioni sinusoidali
 - EN 60068-2-27: Test di resistenza a vibrazioni shock
 - EN 60068-2-64: Test di resistenza a vibrazioni random

Garanzia limitata

Per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale QEM riparerà o sostituirà gratuitamente controlli e accessori che all'esame QEM definirà essere difettosi nel materiale o nella qualità.

Questa garanzia è valida se l'unità non è stata manomessa da persone non autorizzate o usata in modo improprio.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia sia espressa che implicita.

QEM non sarà ritenuta responsabile di qualsiasi spesa (compresa l'installazione o la rimozione), inconveniente, o danno consequenziale, comprese le lesioni a persone o danni alla proprietà causati da articoli di nostra fabbricazione o vendita. In qualsiasi caso, l'obbligo totale di QEM, in tutte le circostanze, non eccederà il prezzo totale di acquisto del controllo.

I reclami per il rimborso del prezzo di acquisto, riparazioni, o sostituzioni devono essere riferiti a QEM con tutti i dati pertinenti al difetto, la data di acquisto, il lavoro svolto dal controllo e il problema incontrato.

Sommario

Quick Start Guide C1-R20-Fx	1
Informazioni	1
Marcatura CE e riferimenti normativi	2
Garanzia limitata	2
1. Descrizione	1
1.1 Identificazione del prodotto	1
26.1.1 Etichetta prodotto	1
26.1.2 Codice di ordinazione	2
26.1.3 Versioni hardware	3
26.1.4 Manuali delle Schede espansione	4
26.1.5 Versioni firmware	4
2. Caratteristiche tecniche	5
27.1 Caratteristiche generali	5
27.2 CPU (livello tecnologico F)	5
27.3 Dimensioni meccaniche	6
27.4 Dima di foratura	7
3. Collegamenti scheda base	8
3.1 Power supply	8
Connettore	8
Esempi di collegamento	9
4. Verifiche di corretto funzionamento	10
Accensione	10
Autodiagnosi	10
5. Assistenza	11
Richiesta di assistenza	11
Riparazione	11
Spedizione	11

1. Descrizione

C1-R20-F è un controllore compatto da retroquadro della gamma Qmove+.

1.1 Identificazione del prodotto



In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche. Verificare che le Caratteristiche dello strumento corrispondano alle Vostre esigenze.

26.1.1 Etichetta prodotto



- **a - Codice di ordinazione**
- **b - Settimana di produzione:** indica la settimana e l'anno di produzione
- **c - Part number:** codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
- **d - Serial number:** numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
- **e - Release hardware:** release dell' hardware

26.1.2 Codice di ordinazione

Modello		Caratteristiche	
C1	- R20	- FA	- 10
			10 = Versione firmware (00 = non installato)
		F	= Livello tecnologico
		A	= Versione hardware
		R	= Controllo da retroquadro privo di interfaccia HMI;
		2	= Dimesioni (150x155mm)
		0	= Corrispondenza firmware-hardware
C1 = Famiglia Qmove+ "PLC"			

26.1.3 Versioni hardware

Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:

		Versioni hardware																
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	W	Y	Z	
Scheda base	USER PORT (RS232-422-485)	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	CAN PORT	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	
	ETHERNET PORT	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	
	Ingressi digitali standard	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16	
	Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri)	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	
	Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)	-	2	2	-	2	2	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	
	Uscite digitali protette	16	16	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	16	16
	Uscite analogiche +/-10V-16bit	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	
Codice software della scheda da dichiarare come scheda base	1MD1F																	
Scheda espansione	Ingressi digitali standard	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	8	
	Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
	Uscite digitali protette	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	8	
Codice software della scheda da dichiarare come espansione	-	-	-	-	-	-	1AD2F	1AD2F	-	-	-	-	1AD2F	-	-	-	1AD2F	

26.1.4 Manuali delle Schede espansione



26.1.5 Versioni firmware

Versione	Descrizione
10	Completamente programmabile, con funzionalità PLC
20	Completamente programmabile, con funzionalità PLC e MOTION
30	Completamente programmabile, con funzionalità PLC, MOTION, CAMMING e INTERPOLAZIONE

Per ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei vari firmware, consultare la tabella dei [Devices abilitati negli strumenti](#).

2. Caratteristiche tecniche



27.1 Caratteristiche generali

Peso (massima configurazione hardware)	500g
Materiale contenitore	Lamiera
Led sistema	4
Led utente	4
Tasti sistema	3
Temperatura di esercizio	0 ÷ 50°C
Umidità relativa	90% senza condensa
Altitudine	0 - 2000m s.l.m.
Temperatura di trasporto e stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Grado di protezione IP	IP20


27.2 CPU (livello tecnologico F)

Microprocessore RISC (32 bit)	
Frequenza di lavoro	200MHz
RAM	8MB
Flash	8MB

27.3 Dimensioni meccaniche

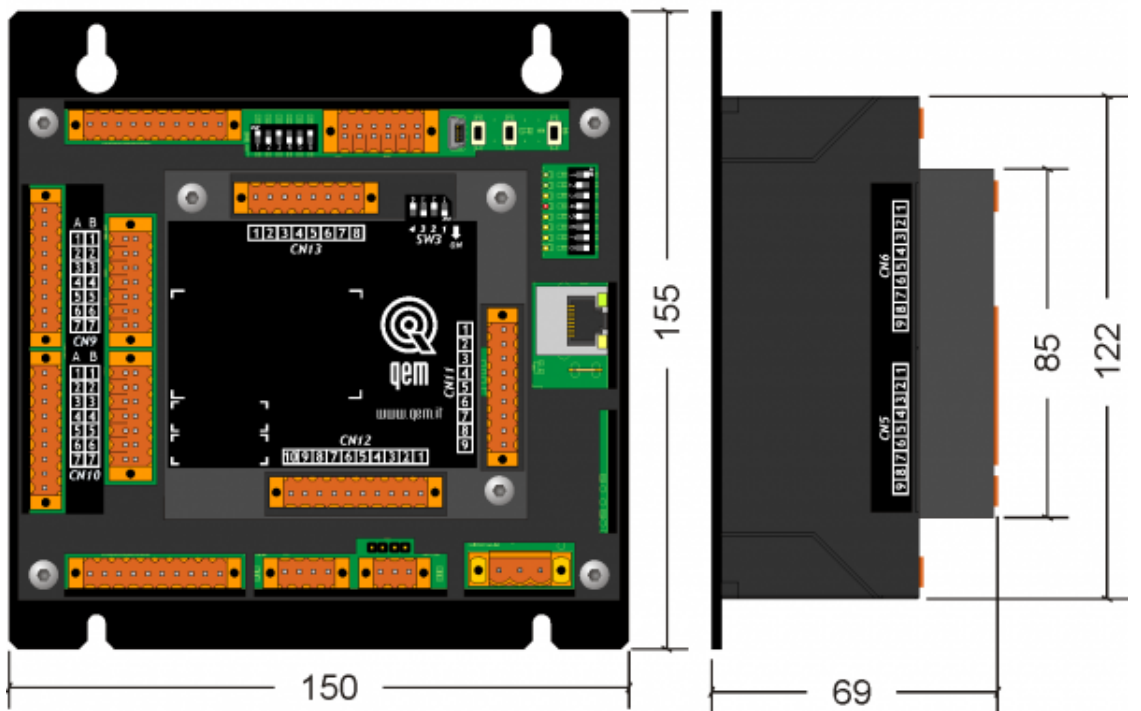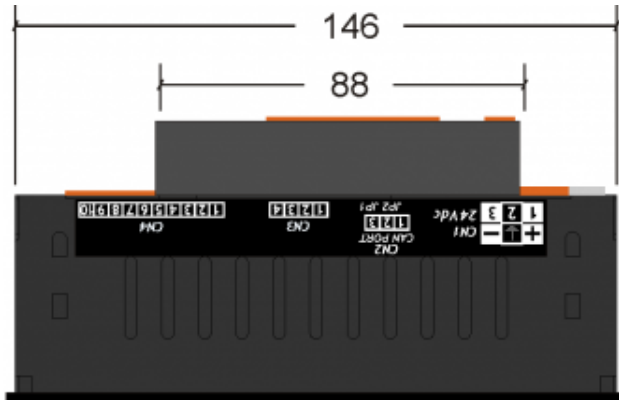

27.4 Dima di foratura

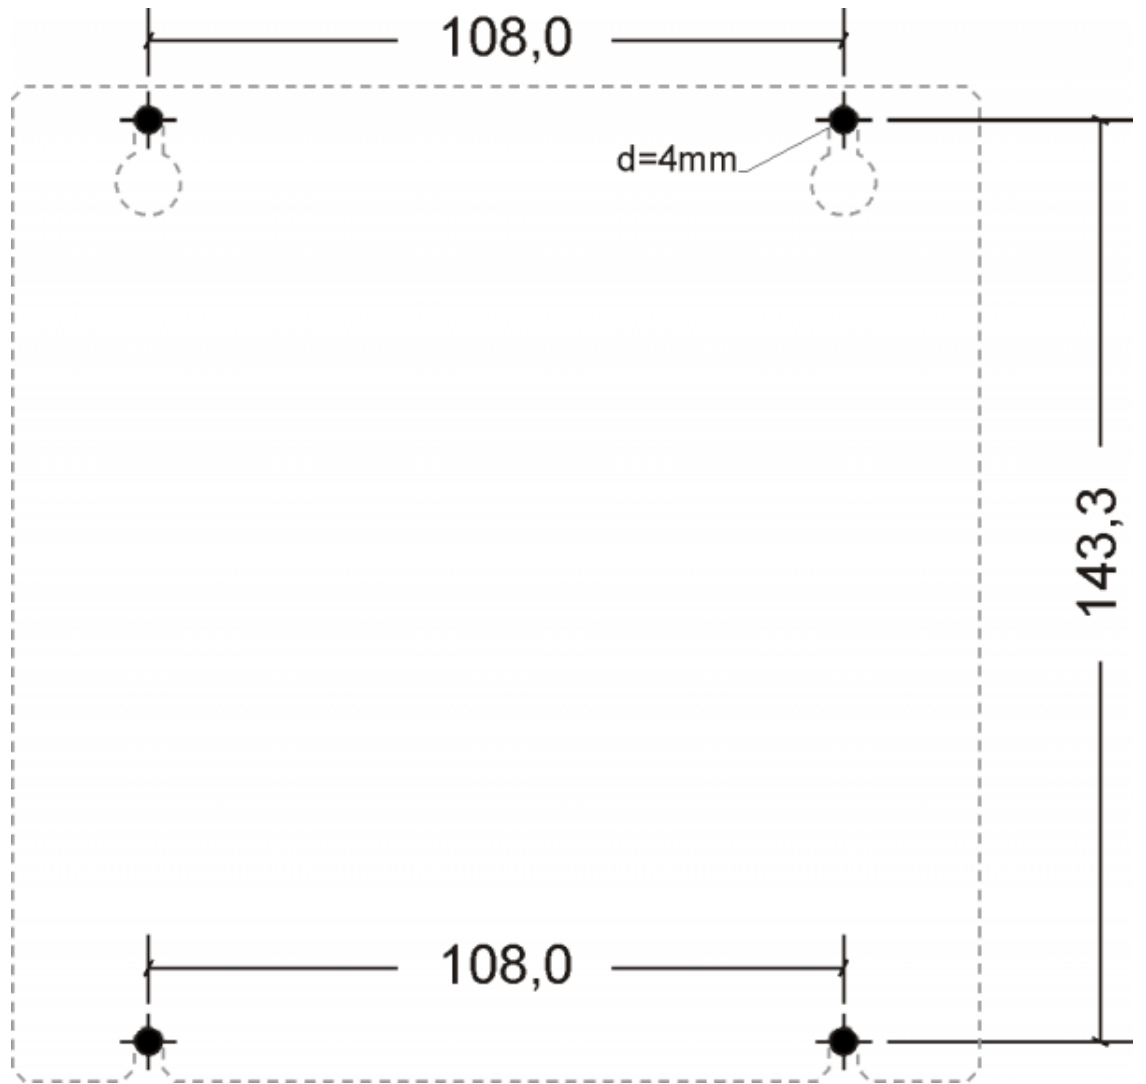


3. Collegamenti scheda base



Per informazioni riguardanti le sezioni dei cavi utilizzabili ed i connettori usati, consultare l'application note [AN021](#)

3.1 Power supply

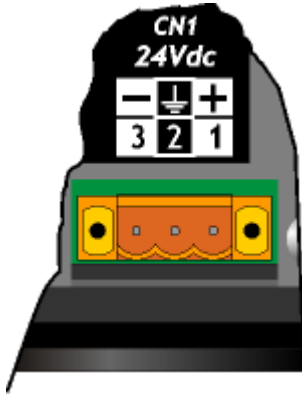

Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.
Prima di maneggiare lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.
Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.

Alimentazioni disponibili	24 Vdc
Range valido	22 ÷ 27 Vdc
Assorbimento max.	10W

Connettore

CN1		Morsetto	Simbolo	Descrizione
1		1	+	Positivo alimentazione
2		2	TERRA	Terra-PE (segnali)
3		3	-	0V alimentazione

Esempi di collegamento



Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 24Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.

	<p>Usare due alimentatori separati: uno per la parte di controllo e uno per la parte di potenza</p>
	<p>Nel caso di un unico alimentatore, usare due linee separate: una per il controllo e una per la potenza</p>
	<p>Non usare le stesse linee della parte di potenza</p>

4. Verifiche di corretto funzionamento

Dopo aver collegato correttamente lo strumento alla linea di alimentazione, come precedentemente descritto, si può procedere con l'accensione.

Accensione

In fase di accensione, viene eseguita la scansione dei led:

si accendono in modo sequenziale gli 8 led **pow**, **run**, **stop**, **err**, **L1**, **L2**, **L3** e **L4**.

Autodiagnosi

Dopo aver eseguito la scansione dei led, lo strumento esegue una serie di operazioni di autodiagnosi.

Quando vengono rilevate anomalie o quando è necessario informare l'operatore di una particolare situazione, la procedura di autodiagnosi viene momentaneamente interrotta, segnalando ciò che è avvenuto.

Un'eventuale anomalia viene segnalata attraverso i led **L1**, **L2**.



Se lo strumento funziona correttamente, al termine delle fasi di accensione e Autodiagnosi, si possono verificare le seguenti situazioni:

- led **pow** acceso (CPU in stato di RESET)
- led **pow** e **run** accesi (CPU in stato di RUN)
- led **pow** acceso e led **run** lampeggiante (CPU in stato di READY)

5. Assistenza

Richiesta di assistenza

Per poterVi fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.




	
<p>Seguire tutte le indicazioni fornite nel manuale MIMAT</p>	<p>Se il problema persiste, compilare il “Modulo richiesta di assistenza” presente nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno elementi indispensabili per la comprensione del Vostro problema.</p>

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Spedizione

Si raccomanda di imballare lo strumento con materiali che riescano ad ammortizzare eventuali cadute.

		
<p>Usare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.</p>	<p>Allegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico dov'è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (set up, quote di lavoro, parametri...). 	<p>Una descrizione esaustiva del problema permetterà di individuare e risolvere rapidamente il vostro problema. Un imballo accurato eviterà ulteriori inconvenienti.</p>



Stampando solo le pagine necessarie si riduce il consumo di carta

From:

<https://www.qem.eu/doku/> - **Qem Wiki**

Permanent link:

https://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/c1r20/qsgc1r20fx_it02

Last update: **2019/08/29 17:01**

